



МИНТРАНС РОССИИ
(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО
ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МТУ Ространснадзора по ЮФО)

Директору
ФГУП «НИКИМП»

Н.Н. Зеленкевич

Email: docs.kerch@nikimp.ru

ул. Большая Садовая, зд. 40, г. Ростов-на-Дону, 344002
тел. +7 (863) 269-65-01, факс +7 (863) 262-39-84
mtu@yufu.rostransnadzor.gov.ru
www.rostransnadzor.gov.ru

03.10.2025 № 5.3-13-2488

На № _____ от _____

Информационное письмо

Уважаемый Николай Николаевич!

В целях предупреждения возникновения транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением безопасности движения на железнодорожном транспорте направляю информационное письмо по случаю транспортного происшествия, допущенного на железнодорожной станции Семрино Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Прошу ознакомить причастных работников предприятия с обстоятельствами и причинами данного транспортного происшествия, а также перечнем обязательных требований, нарушение которых привело к его возникновению.

Информационное письмо по транспортному происшествию, допущенному 14 сентября 2025 г. на железнодорожной станции Семрино Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

1. Обстоятельства произошедшего:

14 сентября 2025 г. в 08 часов 09 минут на железнодорожной станции Семрино Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» при следовании поезда № 4301 (одиночный локомотив) под управлением машиниста-инструктора эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Варшавский Октябрьской дирекции тяги Донцова Д.А., привлеченного к работе в качестве машиниста, при зеленом огне блока индикации КЛЮБ-У и скорости следования 160 км/ч (при допустимой не более 80 км/ч), допущен сход тепловоза серии ТЭП70БС № 362, приписки этого же депо, всеми колесными парами с последующим опрокидыванием на правую по ходу движения сторону.

Расследованием установлено, что для обеспечения следования пассажирского поезда № 839 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков на участке от



станции Оредеж до станции Псков, в связи с отсутствием напряжения в контактной сети, вследствие ранее допущенного инцидента «В» на перегоне Строганово – Мшинская, начальником эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Варшавский Ступаком Ф.С. был запланирован тепловоз серии ТЭП70БС № 362 отправлением с железнодорожной станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский, а также в оперативном порядке вызван машинист-инструктор эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Варшавский Донцов Д.А. для работы в качестве машиниста тепловоза.

Машинист-инструктор Донцов Д.А. был допущен к приемке тепловоза исполняющим обязанности дежурного по эксплуатационному локомотивному депо Санкт-Петербург-Варшавский Калинин Е.В. без проведения обязательного предрейсового медицинского осмотра и предрейсового инструктажа. После с отправления одиночного локомотива поездом № 4301 железнодорожной станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский и проследования сигнал «НМ5» с желтым показанием, в 7 часов 37 минут машинистом-инструктором Донцовым Д.А. на клавиатуре блока индикации КЛУБ-У осуществлен ввод номера пути, равного значению «0», чем исключена из работы электронная карта участка следования. При этом допустимая скорость на блоке индикации КЛУБ-У соответствовала 200 км/ч.

При следовании по перегону Кобралово – Семрино машинист-инструктор Донцов Д.А. развил скорость поезда до 163 км/час (при установленной скорости 120 км/ч) и на станции Семрино при скорости 160 км/ч (при допустимой не более 80 км/ч) допустил сход тепловоза.

2. Последствия:

В результате схода локомотива машинист-инструктор Донцов Д.А. получил травмы, от которых впоследствии скончался в автомобиле скорой помощи. Повреждено:

- тепловоз серии ТЭП70БС № 362 до степени исключения;
- 3 опоры контактной сети;
- маневровый (карликовый) светофор М1 с основанием;
- 2 дроссель-трансформатора;
- дроссельные перемиčky и междроссельная перемиčka;
- электропривод стрелки, стрелочная гарнитура, электродвигатель, кабель, крышка электропривода стрелки.

Допущена задержка 50 поездов на 45 часов 29 минут, из них: 44 пригородных поезда на 29 часов 39 минут; 5 пассажирских поездов на 15 часов 30 минут, 1 прочий поезд на 20 минут.

Продолжительность полного перерыва движения поездов по железнодорожной станции Семрино составила 5 часов 30 минут.



3. Обязательные требования, несоблюдение которых привело к возникновению нарушения безопасности движения:

Машинистом-инструктором эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Варшавский Октябрьской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» Донцовым Д.А. нарушены обязательные требования:

- пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», в части не обеспечения безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;
- пункта 10 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250 (далее – Правила), в части не прохождения предрейсового медицинского осмотра;
- пункта 2 Приложения 1 к Правилам технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60), в части не проведения проверки автотормозного оборудования при приемке тепловоза;
- пункта 68 Приложения № 2 к Правилам, пункта 5.1 Приложения 3 к Инструкции № 183/р, в части вмешательства в работу исправно действующих приборов безопасности и ввода на клавиатуре БИЛ-УВ КЛУБ-У номера пути равный значению «0», чем исключил работу электронной карты участка следования;
- пункта 68 Приложения № 2 к Правилам, в части следования по железнодорожным станциям и перегонам с превышением установленных приказом начальника Октябрьской железной дороги скоростей движения;
- пункта 67 Приложения № 2 к Правилам, пункта 14 Порядка проведения проверки действия тормозов в пути следования, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 мая 2025 г. № 1161/р, в части проверки действия тормозов в пути следования одиночно следующего локомотива;
- пункта 64 Приложения № 2 Правил, в части не знания профиля обслуживаемого участка, расположение на нем постоянных сигналов, сигнальных указателей и знаков, не обеспечения безопасного следования поезда.
- пункта 9 Правил, пункта 1.5 Перечня обязательных требований для локомотивных бригад Дирекции тяги по предупреждению нарушений безопасности движения, утвержденного приказом Дирекции тяги от 1 января 2025 г. № ЦТ-1, в части отсутствия заключения для самостоятельной работы на участке обслуживания от железнодорожной станции Кобралово до железнодорожной станции Семрино Октябрьской железной дороги;
- раздела 1 Руководства по эксплуатации ТЭП70А.00РЭ «Тепловоз ТЭП70БС» от 25 декабря 2009 г., в части управления тепловозом без помощника машиниста.



Исполняющим обязанности машиниста-инструктора эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Варшавский Амелиным А.Б. нарушены обязательные требования:

- пункта 9 Правил, пункта 19 Порядка организации работы машинистов инструкторов локомотивных бригад Дирекции тяги, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31 октября 2024 г. № 2700/р (далее – Распоряжение № 2700/р), в части выдачи заключения о допуске к самостоятельному управлению локомотивом на тепловозы серии ТЭП70 и ТЭП70БС машинисту-инструктору Донцову Д.А., при фактическом отсутствии поездок, а также без проведенных теоретических и практических занятий по изучению конструкции и порядка управления данной серии локомотива.

Исполняющим обязанности дежурного по эксплуатационному локомотивному депо Санкт-Петербург-Варшавский Калинин Е.В. нарушены обязательные требования:

- пункта 2 Правил, пункта 3.1 Типовой должностной инструкции дежурного эксплуатационного локомотивного депо Дирекции тяги, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 5 декабря 2024 г. № 3005/р, в части допуска к работе без заключения для самостоятельной работы на обслуживаемом участке и допуска к работе без помощника машиниста;

- пункта 3.1 Типовой должностной инструкции дежурного эксплуатационного локомотивного депо Дирекции тяги, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 5 декабря 2024 г. № 3005/р, в части допуска к не работе машинистом тепловоза машиниста-инструктора Донцова Д.А., имеющего необходимого заключения для самостоятельной работы на обслуживаемом участке и при отсутствии заключения для работы без помощника машиниста;

- пункта 129 Правил, в части выдачи на инфраструктуру ОАО «РЖД» тепловоза не прошедшего техническое обслуживание в объеме ТО-2 и внесение в автоматизированные системы ОАО «РЖД» недостоверных данных о проведении 14 сентября 2025 г. силами локомотивной бригады технического обслуживания.

Начальником эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург Варшавский Ступаком Ф.С. в нарушены обязательные требования:

- пункта 5 Правил, в части не обеспечения выполнение требований Правил работниками эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург Варшавский;

- пункта 129 Правил, в части передачи указаний исполняющему обязанности дежурного эксплуатационного локомотивного депо, на выдачу в эксплуатацию тепловоза с истекшим сроком прохождения технического обслуживания, и внесения в корпоративные информационные системы недостоверных данных о проведении технического обслуживания, и передачи команды машинисту-инструктору на приемку тепловоза, не прошедшего своевременное техническое обслуживание;

- пункта 64 Приложения № 2 к Правилам, в части передачи указаний машинисту-инструктору на следование по участку Октябрьской железной дороги,



при незнании им расположения постоянных сигналов, сигнальных указателей и знаков;

- пункта 9 Правил, пункта 19 Распоряжения № 2700/р, в части утверждения 17 июня 2025 г. заключения машиниста-инструктора о допуске к самостоятельному управлению локомотивом с помощником машиниста, выданное 16 июня 2025 г. на тепловозы серии ТЭП70 и ТЭП70БС машинисту-инструктору Донцову Д.А. исполняющим обязанности машиниста-инструктора Амелиным А.Б., при фактическом отсутствии поездок в указанную дату и отсутствии проведенных теоретических практических занятий по изучению конструкции и порядка управления новым для него локомотивом;

- пунктов 20 и 26 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров на железнодорожном транспорте, утвержденного приказом Минтранса России от 19 октября 2020 г. № 428, в части передачи указания машинисту-инструктору осуществлять управление тепловозом без помощника машиниста.

4. Причина нарушения безопасности движения:

Причиной транспортного происшествия явилось превышение машинистом-инструктором эксплуатационного локомотивного депо Санкт Петербург-Варшавский Донцовым Д.А. допустимой скорости движения локомотива серии ТЭП70БС № 362, установленной приказом начальника Октябрьской железной дороги от 25 июня 2025 г. № ОКТ-56.

5. Классификация нарушения безопасности движения в соответствии с Положением о расследовании:

В соответствии с требованиями пункта 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета, транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 г. № 344, данное транспортное происшествие классифицировано как **крушение**.

Начальник отдела контроля
и надзора за безопасностью
движения поездов и эксплуатацией
железнодорожного транспорта



В.А. Крысько

Исп. Петручик Д.В.
Тел. 8-918-520-03-36

