

(РОСТРАНСНАДЗОР) МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(МТУ Ространснадзора по ЮФО)

ул. Большая Садовая, зд. 40, г. Ростов-на-Дону, 344002 тел. +7 (863) 269-65-01, факс +7 (863) 262-39-84 mtu@yufo.rostransnadzor.gov.ru www.rostransnadzor.gov.ru

13.10.2025

№ 5.3-13-2595

Генеральному директору ООО Агросфера Нагородний В. Н.

292023, Луганская Народная Республика, м. о. Лутугинский, пгт Георгиевка, ул. Чапаева, д. 10Б E-mail: agrosfera2023@mail.ru

Информационное письмо


Уважаемый Виктор Николаевич!

В целях предупреждения возникновения транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением безопасности движения на железнодорожном транспорте, направляю информационное письмо по случаю транспортного происшествия, допущенного 28 августа 2025 года на железнодорожной станции Шагол Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Прошу Вас ознакомиться с обстоятельствами и причинами данного транспортного происшествия, а также перечнем обязательных требований, нарушение которых привело к его возникновению.

Приложение: информационное письмо на 2 листах.

Заместитель начальника управления

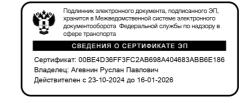

Р.П. Агевнин

Исп. Стецула Евгений Юрьевич тел. +7 959 138 59 95

email: stecula eyu@yufo.rostransnadzor.gov.ru



Информационное письмо по транспортному происшествию, допущенному 28 августа 2025 года на станции Шагол Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

1. Обстоятельства произошедшего:

28.08.2025 в 22 часа 38 минут на пути необщего пользования ООО «Регион» примыкающего к станции Шагол Южно-Уральской железной дороги, при выполнении маневровых передвижений допущено столкновение маневрового состава, состоящего из тепловоза серии ТГМ4 № 2919 и 11 вагонов, стоящих на пути ООО «Регион», после выгрузки в ожидании вывода.

В результате столкновения произошел сход 4-х вагонов.

По результатам расследования установлено, что по команде составителя поездов машинист прицепил 7 вагонов за территорией завода и далее заехал на путь предприятия для прицепки еще 4 вагонов. Далее после прицепки составитель поездов произвел соединение тормозных рукавов, после чего изъял тормозной башмак и совместно с машинистом произвели опробование автотормозов, проконтролировав срабатывание тормозов только на первом вагоне. После чего составитель поездов не убедился в срабатывание тормозов на остальных вагонах и дал команду на перестановку с 1 пути ООО «Регион» на 4 путь ООО «ЖБИ-74». При вытаскивание состава, машинист обнаружил отсутствие тормозного эффекта. В результате чего подвижной состав с локомотивом выехал за территорию ООО «ЖБИ-74» и столкнулся с вагонами, находящимися на железнодорожных путях ООО «Регион», с последующим сходом 4-х вагонов и локомотива всеми колесными парами.

2. Последствия:

В результате транспортного происшествия повреждёно:

- тепловоз в объеме капитального ремонта;
- 2 вагона в объеме капитального ремонта;
- 2 вагона в объеме текущего отцепочного ремонта.

Машинист Сорокин В.Ю. в результате столкновения и схода локомотива получил травму лёгкой тяжести – закрытый перелом ключицы.

3. Обязательные требования, несоблюдение которых привело к возникновению нарушения безопасности движения:

Руководством ООО «ЖБИ-74» нарушены обязательные требования:

- пункта 2, статьи 20 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», в части необеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Составителем поездов ООО «ЖБИ-74» нарушены обязательные требования:

№10 пункта 23 приложения К Приложению $N_{\underline{0}}$ Правил Федерации, технической эксплуатации железных дорог Российской утвержденных приказом Минтранса 2022 23 России OT Γ.

- № 250 (далее Правила), в части не организации работы по обеспечению безопасности движения, сохранности железнодорожного подвижного состава и груза;
- в нарушении пункта 10 раздела I приложения № 10 к Приложению № 2 к Правилам, в части нарушения порядка производства маневровой работы на железнодорожных путях расположенных на уклонах, где создаётся опасность самопроизвольного движения подвижного состава и непринятия мер предосторожности исключающие возможность столкновений с железнодорожным подвижным составом;
- в нарушении пункта 3 раздела 1 приложения № 10 к Приложению № 2 Правил, пункта 1.5 инструкции «О порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования ООО «ЖБИ-74», в части нарушения порядка перевода стрелок, установленных локальным нормативным актом владельца пути необщего пользования.
- в нарушении раздела 3.2 инструкции «О порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования ООО «ЖБИ-74», в части не обеспечения включения автоматических тормозов вагонов маневрового состава у всей группы вагонов находящихся в маневровом составе.

4. Причина нарушения безопасности движения:

Причиной транспортного происшествия явилось нарушение порядка производства маневровых работ составителем поездов ООО «ЖБИ-74» Садовым Валерием Геннадьевичем, в части не включения и опробования тормозов всей группы вагонов в маневровом составе и не перевод стрелки № 4 в положение по направлению в предохранительный тупик № 4.

5. Классификация нарушения безопасности движения в соответствии с Положением о расследовании:

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных нарушением правил безопасности движения И эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России 2014 Γ. $N_{\underline{0}}$ 344, данное транспортное классифицировать как авария, связанное со столкновением железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом на железнодорожном пути необщего пользования, при других передвижениях, результате которого поврежден железнодорожный подвижной и для восстановления его требуется проведение капитального ремонта.