



МИНТРАНС РОССИИ  
(РОСТРАНСНАДЗОР)  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО  
ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ  
(МТУ Ространснадзора по ЮФО)

ул. Большая Садовая, д. 40, г. Ростов-на-Дону, 344002  
тел. +7 (863) 269-65-01, факс +7 (863) 262-39-84  
[ugzdn61@yufu.rostransnadzor.gov.ru](mailto:ugzdn61@yufu.rostransnadzor.gov.ru)

№  
10.10.2025 5.3-13-2572

Управляющему филиалом № 6  
«Комсомольское рудоуправление»  
ООО «ЮГМК»  
Волкову А.Б.

ДНР, 287251, г.о. Старобешевский,  
н.п. Комсомольское, ул. Ленина, д.1-1  
e-mail: [info@kru.ygmk.ru](mailto:info@kru.ygmk.ru)

### *Информационное письмо*


Уважаемый Александр Борисович!

В целях предупреждения возникновения транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением безопасности движения на железнодорожном транспорте, направляю информационное письмо по случаю транспортного происшествия, допущенного 28 августа 2025 года на пути необщего пользования ООО «Регион» примыкающего к станции Шагол Южно-Уральской железной дороги.

Прошу Вас ознакомиться с обстоятельствами и причинами данного транспортного происшествия, а также перечнем обязательных требований, нарушение которых привело к его возникновению.

Приложение: информационное письмо на 2 листах.

Заместитель начальника  
управления

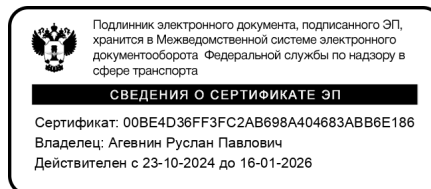

Р.П. Агевнин

Исп. Крючков Андрей Викторович  
+7-949-632-07-36  
E-mail: [kryuchkov\\_av@yufu.rostransnadzor.gov.ru](mailto:kryuchkov_av@yufu.rostransnadzor.gov.ru)



**Информационное письмо по транспортному происшествию,  
допущенному 28 августа 2025 года на станции Шагол  
Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»**

**1. Обстоятельства произошедшего:**

28.08.2025 в 22 часа 38 минут на пути необщего пользования ООО «Регион» примыкающего к станции Шагол Южно-Уральской железной дороги, при выполнении маневровых передвижений допущено столкновение маневрового состава, состоящего из тепловоза серии ТГМ4 № 2919 и 11 вагонов, стоящих на пути ООО «Регион», после выгрузки в ожидании вывода.

В результате столкновения произошел сход 4-х вагонов.

По результатам расследования установлено, что по команде составителя поездов машинист прицепил 7 вагонов за территорией завода и далее заехал на путь предприятия для прицепки еще 4 вагонов. Далее после прицепки составитель поездов произвел соединение тормозных рукавов, после чего изъясил тормозной башмак и совместно с машинистом произвели опробование автотормозов, проконтролировав срабатывание тормозов только на первом вагоне. После чего составитель поездов не убедился в срабатывании тормозов на остальных вагонах и дал команду на перестановку с 1 пути ООО «Регион» на 4 путь ООО «ЖБИ-74». При вытаскивании состава, машинист обнаружил отсутствие тормозного эффекта. В результате чего подвижной состав с локомотивом выехал за территорию ООО «ЖБИ-74» и столкнулся с вагонами, находящимися на железнодорожных путях ООО «Регион», с последующим сходом 4-х вагонов и локомотива всеми колесными парами.

**2. Последствия:**

В результате транспортного происшествия повреждено:

- тепловоз в объеме капитального ремонта;
- 2 вагона в объеме капитального ремонта;
- 2 вагона в объеме текущего отцепочного ремонта.

Машинист Сорокин В.Ю. в результате столкновения и схода локомотива получил травму лёгкой тяжести – закрытый перелом ключицы.

**3. Обязательные требования, несоблюдение которых привело к возникновению нарушения безопасности движения:**

Руководством ООО «ЖБИ-74» нарушены обязательные требования:

- пункта 2, статьи 20 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», в части необеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Составителем поездов ООО «ЖБИ-74» нарушены обязательные требования:

- пункта 23 приложения №10 к Приложению № 2 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г.



№ 250 (далее – Правила), в части не организации работы по обеспечению безопасности движения, сохранности железнодорожного подвижного состава и груза;

- в нарушении пункта 10 раздела I приложения № 10 к Приложению № 2 к Правилам, в части нарушения порядка производства маневровой работы на железнодорожных путях расположенных на уклонах, где создаётся опасность самопроизвольного движения подвижного состава и непринятия мер предосторожности исключающие возможность столкновений с железнодорожным подвижным составом;

- в нарушении пункта 3 раздела 1 приложения № 10 к Приложению № 2 Правил, пункта 1.5 инструкции «О порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования ООО «ЖБИ-74», в части нарушения порядка перевода стрелок, установленных локальным нормативным актом владельца пути необщего пользования.

- в нарушении раздела 3.2 инструкции «О порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования ООО «ЖБИ-74», в части не обеспечения включения автоматических тормозов вагонов маневрового состава у всей группы вагонов находящихся в маневровом составе.

#### **4. Причина нарушения безопасности движения:**

Причиной транспортного происшествия явилось нарушение порядка производства маневровых работ составителем поездов ООО «ЖБИ-74» Садовым Валерием Геннадьевичем, в части не включения и опробования тормозов всей группы вагонов в маневровом составе и не перевод стрелки № 4 в положение по направлению в предохранительный тупик № 4.

#### **5. Классификация нарушения безопасности движения в соответствии с Положением о расследовании:**

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 г. № 344, данное транспортное происшествие классифицировать как **авария**, связанное со столкновением железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом на железнодорожном пути необщего пользования, при других передвижениях, в результате которого поврежден железнодорожный подвижной состав и для восстановления его требуется проведение капитального ремонта.

