



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
ПО УРАЛЬСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО УФО)

ул. Шейнкмана, стр. 55, этаж 11,
г. Екатеринбург, 620014
тел.: (343) 384-25-36, факс: (343) 384-25-39
АФТН УССУЗЬВЬ
e-mail: mtu@ufo.rostransnadzor.gov.ru
<https://www.rostransnadzor.gov.ru>

20.06.2025 № И/4.3/ЮЛ-4538

На № _____ от _____

Контролируемому лицу:

АО "ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ"(ВЧДр
Златоуст АО "ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ")

Электр. почтой:

Tumanov_sa@omk.ru

В целях предупреждения возникновения транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением безопасности движения на железнодорожном транспорте, направляю информационное письмо по транспортному происшествию, допущенному 21 мая 2025 года на железнодорожной станции Нефтяная Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Прошу дать указание ознакомить всех причастных работников, связанных с безопасностью движения поездов.

Приложение: на 2 л.

С уважением,

Зам. начальника отдела

МТУ Ространснадзора по УФО



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в Межведомственной системе электронного
документооборота Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 45503761972F5AA9CCE5DCCC73610407
Владелец: Давыдов Андрей Михайлович
Действителен с 22-08-2024 до 15-11-2025

А.М. Давыдов

Исп. Поезжаева Александра Викторовна. –государственный инспектор МТУ Ространснадзора по УФО,
тел. 8 (343) 384-25-37, poezhaeva_av@ufo.rostransnadzor.gov.ru



**Информационное письмо по транспортному происшествию, допущенному
21 мая 2025 г. на железнодорожной станции Нефтяная Приволжской железной
дороги железной дороги – филиала ОАО «РЖД».**

1. Обстоятельства произошедшего:

21 мая 2025 года в 21 час 11 минут, на приемо-отправочном пути № 3ПП железнодорожной станции Нефтяная Приволжской железной дороги допущена вынужденная остановка грузового поезда № 3049 с электровозом 1,5ВЛ80С № 1699/1151 под управлением локомотивной бригады в составе машиниста электровоза Падерова В.Н. и помощника машиниста электровоза Пустовалова О.В.

При следовании грузового поезда № 3049 с главного пути № ШУП на путь № 3ПП по разрешающему показанию выходного светофора НЗП в 21 час 11 минут на 869 км ПК 10 при скорости 14 км/ч (допустимая 40 км/ч) в режиме торможения локомотивом произошло падение давления в тормозной магистрали поезда с 5,3 кгс/см² до 4,4 кгс/см² и последующим применением машинистом Падеровым В.Н. при скорости 5,5 км/ч экстренного торможения. После остановки и осмотра состава локомотивной бригадой выявлен сход 7-ми вагонов с 5 по 11 по ходу движения, из них 7-ой вагон на бок.

Место схода 870 км ПК 2 (участок пути между стрелочными переводами № 111 и № 127). В сошедшем состоянии грузовые вагоны проследовали 117 метров.

2. Последствия:

В результате нарушения безопасности движения: условия жизнедеятельности людей не нарушены, вред окружающей среде и экологии не нанесен, погибших и пострадавших нет, допущена частичная утеря груза - пшеница, общей массой 301200 кг.

Повреждено:

- 2 вагона до степени исключения;
- 5 вагонов в объеме текущего отцепочного ремонта;
- 50 метров железнодорожного пути;
- 1 стрелочный перевод.

3. Обязательные требования, несоблюдение которых привело к возникновению нарушения безопасности движения:

Предприятием АО «Тихвинский вагоностроительный завод» нарушены обязательные требования:

- п. 2 статьи 20 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», в части необеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- подпункта «г» п.13 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011 (далее - ТР ТС 001/2011), в части необеспечения устойчивости от схода колеса с рельса;

- п.15 ТР ТС 001/2011, в части не выдержки воздействия и нагрузки на



пружины рессорного подвешивания, которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации;

- п. 134 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250, в части несоответствия подвижного состава (вагона № №95726881) требованиям конструкторской и эксплуатационной документации, при выпуске его в эксплуатацию, а именно не выполнения требований п. 4.2 Руководства по эксплуатации № 1310.00.00.000. «Вагон-хоппер для зерна модель 19-9870-01», в части необеспечения гарантийного срока эксплуатации пружин рессорного подвешивания грузового вагона № 95726881 до первого планового ремонта.

Работниками Анисовской дистанцией пути нарушены обязательные требования:

- п. 41 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250, в части не содержания всех элементов железнодорожного пути в исправном и работоспособном техническом состоянии, обеспечивающем безопасное движение поездов и маневровой работы в соответствии с эксплуатационной документацией, а именно не устранение неисправностей, выявленных средствами диагностики 20.12.2024 г. и 25.03.2025 г.

4. Причина нарушения безопасности движения:

Причиной транспортного происшествия явился излом пружин рессорного подвешивания второй по ходу движения тележки вагона № 95726881, что привело к обезгруживанию левых колес второй тележки по ходу движения вагона № 95726881, их перекаату через упорную нитку кривой, с последующим сходом.

5. Классификация нарушения безопасности движения в соответствии с Положением о расследовании:

В соответствии с требованиями пункта 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета, транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 г. № 344, данное транспортное происшествие, классифицировать как **крушение**.

